



Comune di ISOLA VICENTINA – VI

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



EDIFICI

Aprile 2019

Tecnici incaricati

Comune di Isola Vicentina



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

urb. Murielle Drouille-Scarpa

arch. Aldo Scarpa

collaboratore dott. in arch. Beatrice Somensini

Resp. area tecnica
Sindaco

geom. Vilma Garello

Francesco Enrico Gonzo



EDIFICI COMUNALI

<i>cod</i>	<i>nome</i>	<i>CAT</i>	<i>indirizzo</i>	<i>PRIOR.</i> <i>+ VAL.</i>	<i>Costo interventi</i>
E01	Municipio	UF	Piazza Marconi, 14	5	€ 2.710,00
E02	Centro sociale comunale	AS	Piazza Marconi, 9	4	€ 4.270,00*
E03	Biblioteca comunale Guardini	AS	Via Cerchieri, 22	5	€ 6.550,00
E04	Centro sociale Croce Rossa, Castelnuovo	AS	via Carpaccio	3	€ 1.605,00
E05	Asilo nido "Grande Quercia", Isola	SC	Via La Pira	3	€ 770,00
E06	Scuola Elementare di Isola	SC	Via Aldo Moro, 63	5	€ 7.775,00
E06b	Palestra della scuola Elementare	SP	(plesso scolastico)	4	€ 5.229,00
E07	Scuola Elementare di Castelnuovo	SC	Via Roma, 10	6	€ 20.130,00
E07b	Ex scuola Castelnuovo – mensa e sede assoc.	SC	(plesso scolastico)	4	€ 1.190,00
E08	Scuola Media	SC	Via Vallorcola, 90	4	€ 2.830,00
E09	Stadio, Castelnuovo	SP	Via Vallorcola, 127	3	€ 2.833,00
E10	Tennis Club, Castelnuovo	SP	Via Vallorcola, 131	4	€ 1.483,00
E11	Palazzetto dello Sport	SP	Via Vallorcola	3	€ 333,00
E12	Cimitero di Isola	CI	Via Rimembranza	4	€ 2.713,00
E13	Cimitero di Castelnuovo	CI	Via S. Antonio	3	€ 1.740,00
E14	Cimitero Torreselle	CI	P.za Torreselle	4	€ 7.908,00
E15	Cimitero Ignago	CI	P.za Ignago	4	€ 8.053,00
E16	Nuovo Ecocentro	AL	Via Piave	1	€ 620,00

* L'importo comprende la realizzazione di un percorso interno in alternativa alla installazione di nuovo ascensore (da valutare con progetto fattibilità).

** Le segnalazioni tattili (percorsi e mappa) sono state previste nei cimiteri e negli edifici pubblici con presenza di più uffici/funzioni.





VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' EDIFICI

COD.	EDIFICIO	Priorità +val.	Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Cortili	Uscite sicurezza
E01	Municipio	5	✓	✗	✗	✓	✗	✓	
E02	Centro sociale comunale	4	✗	✗	✓	✗	✗		
E03	Biblioteca comunale Guardini	5	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
E04	Centro sociale Croce Rossa, Castelnuovo	3	✗	✓	✓	✗	✓	✗	
E05	Asilo nido "Grande Quercia", Isola	3	✗	✓	✗		✓	✓	✓
E06	Scuola Elementare di Isola	5	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
E06b	Palestra della scuola Elementare	4	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
E07	Scuola Elementare di Castelnuovo	6	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
E07b	Ex scuola di Castelnuovo – mensa e sede ass.	4	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
E08	Scuola Media	4	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
E09	Stadio, Castelnuovo	3	✗	✓	✗	✓	✓	✓	
E10	Tennis Club, Castelnuovo	4	✗	✗	✗		✗	✗	
E11	Palazzetto dello Sport	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E12	Cimitero di Isola	4	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
E13	Cimitero di Castelnuovo	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E14	Cimitero Torreselle	4	✗	✗	✗		✗	✗	
E15	Cimitero Ignago	4	✗	✗	✗		✗	✗	
E16	Nuovo Ecocentro	1	✓	✓	✗		✓	✓	





NOME E FUNZIONE

Municipio di Isola Vicentina

E01

INDIRIZZO

Piazza Marconi, 14

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	A norma	(IMG_1)
	Segnalazione	A norma	(IMG_2)
	Posizione	A Norma	Predisporre parcheggio riservato in corrispondenza del secondo ingresso (C15, IMG_12)
ACCESSO ESTERNO	Percorso	A Norma	(IMG_3)
	Porta	Ingresso principale: luce netta <80 cm, apribile con forte pressione Ingresso secondario: porta automatica	-(IMG_4) installazione meccanismo apertura automatica. -Segnalazione dell'ingresso secondario accessibile
	Segnalazioni	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	Non a norma	(IMG_5) intervento falegnameria per apertura esterna
	Dimensioni	A norma	-
	Accessori	Non a norma	sostituzione accessori del bagno (IMG_6)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	La scala è priva di un doppio corrimano	Installazione secondo corrimano (E4, IMG_7)
	Ascensore	A Norma, (serve due piani su tre)	(IMG_8,9)-
FRUIBILITA' INTERNA		A Norma (l'orientamento non è di facile leggibilità a causa della conformazione dell'edificio)	Installazione mappa tattile all'ingresso
AREE SCOPERTE		Accessibili	-
USCITE SICUREZZA		-	-

NOTE	Edificio di tre piani. Sportello ribassato all'ingresso. Le aree adibite ad archivio all'ultimo piano non sono accessibili per presenza di gradini (IMG_10,11). Sul retro è presente un secondo ingresso con porte automatiche
-------------	--

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	4
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	5



COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Secondo Ingresso/REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	n	1	€ 150,00	€ 150,00
E22	Ingresso principale/ INSTALLAZ. MAPPA TATTILE 30X40 CM			€ 890,00	€ 890,00
E4	Vano Scala/ INSTALLAZ. CORRIMANO lato muro	m	20	€ 40,00	€ 800,00
E10	WC/ MANIGLIONE PASSAMANO	n	1	€ 120,00	€ 120,00
E11	Servizio igienico/ Inst. LAVABO SOSPEO	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E12	WC/ adeguamento WC con rialzo seduta (sostituzione)	n	1	€ 250,00	€ 250,00
-	Servizio igienico/ falegnameria per apertura porta esterna	n	1	€ 250,00	€ 250,00
	SOMMA				€ 2.710,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI




1

2

3

4



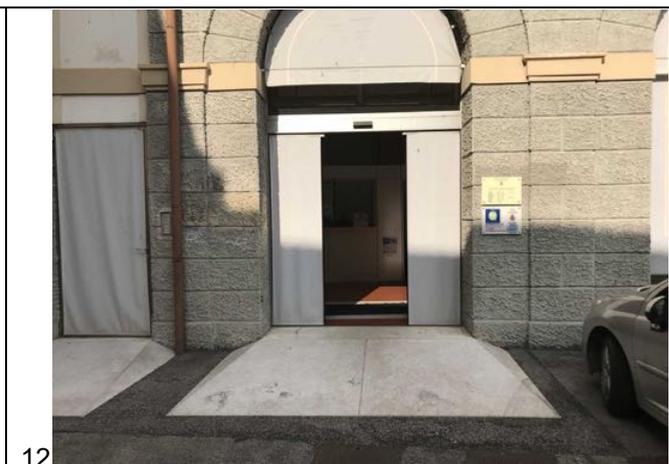



NOME E FUNZIONE

Sale associazioni

E02

INDIRIZZO

Stradella del Municipio

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	assente	-
	Segnalazione	assente	-
	Posizione	Il parcheggio riservato nella piazza principale (distante ca. 30m)	Realizzazione parcheggio nel cortile (C15, IMG_1)
ACCESSO ESTERNO	Percorso	L'accesso affaccia su una via percorsa d'autovetture	Delimitaz. e colorazione pav. con street print (C12, IMG_1)
	Porta	E' presente un gradino h 2,5 cm	Installazione scivolo (E5, IMG_2)
	Segnalazioni	Non chiara, scarsamente visibile	Installazione cartello (E1)
SERVIZIO IGIENICO	Porta	Rampa priva di pendenza a norma e di corrimano	(IMG_3) Installaz. corrimano e segnale cromatico cambio livello
	Dimensioni	A Norma	-
	Accessori	A Norma	(IMG_4,5)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	Scala priva di doppio corrimano Rampa privas del corrimano	Installazione corrimano su rampa bagno (E4, IMG_6)
	Ascensore	Assente	Installazione ascensore esterno
FRUIBILITA' INTERNA		Sedie nel corridoio riducono il passaggio; piccolo dislivello con rampa non segnalato con contrasto cromatico	Segnale podotattile e ricollocazione sedie (IMG_7,8,9)
AREE SCOPERTE		-	-
USCITE SICUREZZA		Unica uscita di sicurezza	-

NOTE	Edificio di tre piani utilizzato da molte associazioni. La Sala polifunzionale al p.terra è utilizzata da molte associazioni (sala ballo). I piani superiori non sono accessibili per assenza dispositivi di sollevamento. L'accessibilità può essere realizzata con nuovo ascensore oppure realizzando apposito percorso che colleghi la sala del piano primo con l'ascensore del Municipio (da verificare con progetto).
-------------	--

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	3
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	5

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Cortile adiacente/ REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	n	1	€ 150,00	€ 150,00
C12	Ingresso / SEGNALI ORIZZ.: street print motivo mattoncino	m	20	€ 25,00	€ 500,00
E1	Ingresso / TARGA IDENTIFICATIVA NOME-FUNZIONE	n	1	€ 80,00	€ 80,00
E5	Ingresso/ INSTALLAZ. SCIVOLO PER DISLIVELLO 3 CM	n	1	€ 180,00	€ 180,00
E4	Vano Scala e rampa servizio igienico/ CORRIMANO lato muro	m	20	€ 40,00	€ 800,00
E13	Vano scala e rampa/ strisce adesive antiscivolo e contrasto crom	m	30	€ 7,00	€ 210,00
-	Realizzazione collegamento interno con ascensore esistente / Forfait (da verificare con apposito progetto)	n	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	SOMMA				€ 4.920,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





SALA POLIFUNZIONALE PIANO TERRA





5



6



7



8



9



10



NOME E FUNZIONE
INDIRIZZO

Biblioteca Comunale Guardini
Via Cerchiarì, 22

E03

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	assente	pavimentazione percorso (B8, IMG_1)
	Segnalazione	assente	Installazione segnaletica e rifacimento strisce (C15, IMG_1)
	Posizione	assente	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Percorsi esterni in ghiaio	pavimentazione percorso esterno in ghiaia (B8, IMG_2,3,4)
	Porta	A norma (presenza campanello)	-
	Segnalazioni	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A Norma	(IMG_5)
	Dimensioni	A Norma	-
	Accessori	A Norma	(IMG_6)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale		Installazione secondo corrimano (E4, IMG_7)
	Ascensore	A Norma (ultimo piano non servito)	(IMG_8,9)-
FRUIBILITÀ INTERNA		A Norma	-
AREE SCOPERTE		Aree esterne con pav. in ghiaio	Pavimentazione percorsi in masselli (B8)
USCITE SICUREZZA		Assenza maniglioni anti panico.	(IMG_10,11)

NOTE	Edificio di tre piani. Le aule del terzo piano non sono accessibili (IMG_12,13,14); al secondo piano aule studio accessibili.
-------------	---

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	7	4





COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
B10	Ingresso nuovo/ PAVIMENTAZIONE PERCORSI ESTERNI	mq	50	€ 108,00	€ 5.400,00
C15	Ingresso sul retro/ REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	n	1	€ 150,00	€ 150,00
-	Uscite Sicurezza/ INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO	n	2	€ 500,00	€ 1.000,00
	SOMMA				€ 6.550,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



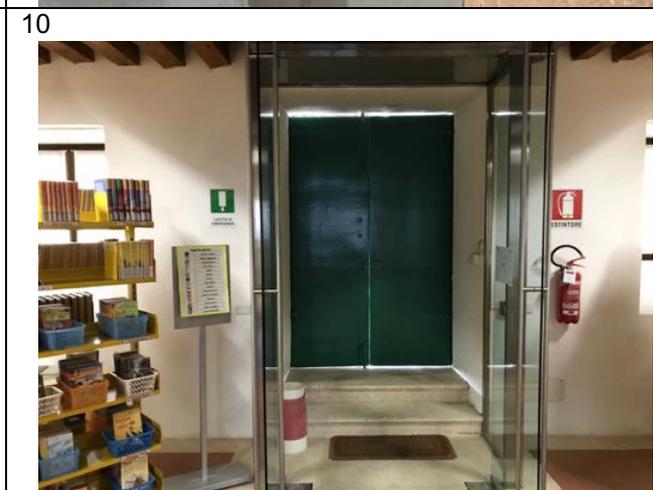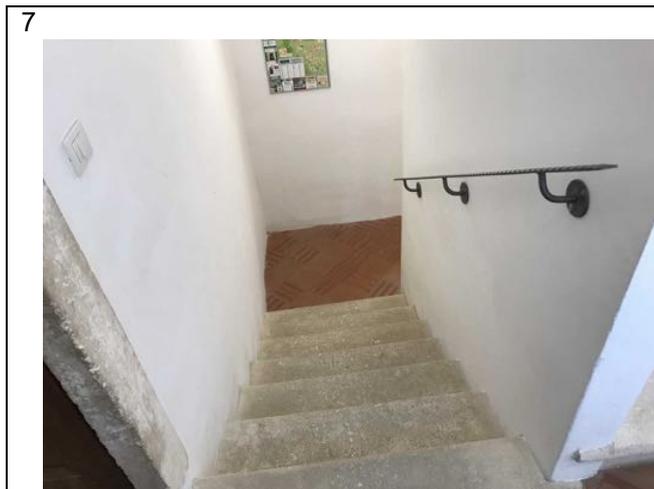





NOME E FUNZIONE

Centro Sociale (Croce Rossa)

E04

INDIRIZZO

Via Carpaccio

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Percorso sconnesso	(IMG_1) Asfaltatura
	Segnalazione	Segnaletica orizzontale	(C15, IMG_1) Rifacimento strisce
	Posizione	Parcheggio a 20m dall'entrata	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Assenza corrimano nella scalinata esterna. Assenza pav. di raccordo al marciapiede	(B4, IMG_2,3,4)
	Porta	A norma	(IMG_5)
	Segnalazioni	Assenza cartello Identificativo	(E1, IMG_5) installazione targa
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A Norma	(IMG_6)
	Dimensioni	A Norma	-
	Accessori	A Norma	(IMG_7,8)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	Rampa priva di secondo corrimano e di contrasto cromatico	Installazione corrimano lato muro e segnale podotattile (E4b, IMG_9)
	Ascensore	(Piano terra)	-
FRUIBILITA' INTERNA		A norma	-
AREE SCOPERTE		Aree esterne con ghiaio e dislivello tra asfalto e ghiaio.	(IMG_10) Asfaltatura
USCITE SICUREZZA		coincidente con l'ingresso.	(IMG_11)

NOTE	<p>Edificio in comodato alla Croce Rossa.</p> <p>E' su un unico livello con p. seminterrato non accessibile. Edificio usato da molte associazioni e come sala ricreativa.</p> <p>Presenti sconnessioni nelle pavimentazioni esterne, nel raccordo con il parcheggio riservato ed il marciapiede di via Marchioro.</p>
-------------	---

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	7	3



COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Parcheggio riservato/ rifacimento segnaletica orizzontale	n	0,5	€ 150,00	€ 75,00
B4	Marcia piede esterno /STRATO DI USURA IN ASFALTO h 30 mm PER MARCIAPIEDI	mq	50	€ 7,00	€ 350,00
E1	Ingresso/ TARGA IDENTIFICATIVA NOME/FUNZIONE EDIFICIO	n	1	€ 80,00	€ 80,00
E4b	Rampa esterna e scalinata/ CORRIMANO dia. 45mm PER ESTERNI	m	10	€ 80,00	€ 800,00
C2	Ingresso esterno e rampa/ installazione segnali podotattili	m	6	€ 50,00	€ 300,00
	SOMMA				€565,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI




1

2

3

4

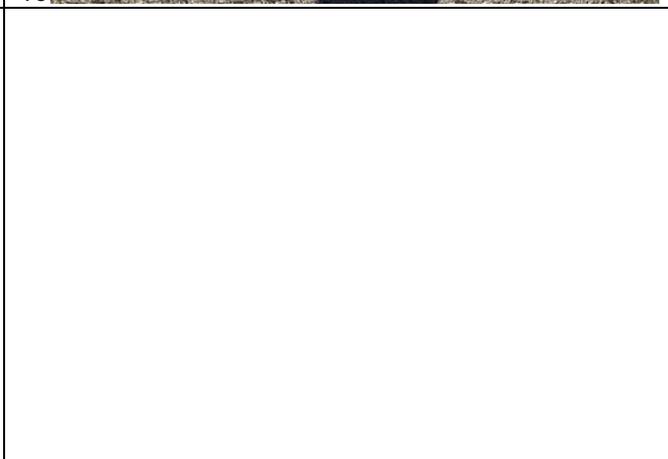





NOME E FUNZIONE

Asilo Nido Isola

E05

INDIRIZZO

Via Aldo Moro, 63

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Assente	-
	Segnalazione	Assente	Realizzazione stallo (C15, IMG_1)
	Poizione	Assente	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	A norma	(IMG_2)
	Porta	A norma	
	Segnalazioni	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A norma	(IMG_3)
	Dimensioni	A norma	-
	Accessori	Assenza accessori	Installazione accessori (E9, E10, E11, E12, IMG_4,5)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	Non sono presenti collegamenti verticali	-
	Ascensore	assente	-
FRUIBILITA' INTERNA	L'edificio nel complesso risulta di facile percorrenza		-
AREE SCOPERTE	A Norma,		(IMG_6,7)
USCITE SICUREZZA	A Norma.		-

NOTE	Edificio inteframente al piano terra. Frequentato da 30 bambini. Area esterna accessibile. Riverbero acustico nell'area comune d'ingresso.
-------------	--

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X		X	X	X

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riievate)	3	0
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	3

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
C15	Parcheggio/REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	n	1	€ 150,00	€ 150,00
E10	WC / MANIGLIONE PASSAMANO PER SERVIZIO IGIENICO	n	1	€ 120,00	€ 120,00
E11	WC / LAVABO SOSPESO ERGONOMICO	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E12	WC / SOSTITUZIONE WC	n	1	€ 250,00	€ 250,00
	SOMMA				€ 770,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE
INDIRIZZO

Scuola Primaria di Isola Vicentina

Via Aldo Moro, 63

E06

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Presente	-
	Segnalazione	segnalatica verticale assente	Installazione cartello (C15, IMG_1)
	Poizione	All'interno del cortire con entrata secondaria.	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	-Pendenza rampa d'accesso principale non a norma. -Scala esterna priva di corrimano e parapetto. -Rampa accesso posteriore priva di corrimano e fermapeide	-Adeguamento pendenza rampa accesso (E7, E4b, IMG_2) -Installazione corrimano e parapetto ingresso principale -Installazione corrimano e fermapeide rampa posteriore
	Porta	A Norma	(IMG_3)
	Segnalazioni	A Norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A Norma	(IMG_4)
	Dimensioni	A Norma	-
	Accessori	A Norma	(IMG_5)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	A Norma	
	Ascensore	Presenza di montacarichi	(IMG_6)
FRUIBILITA' INTERNA		pb insonorizzazione mensa	Installazione pannelli fonoassorbenti (E19, IMG_7)
AREE SCOPERTE		Pav. in asfalto	-
USCITE SICUREZZA		A Norma	-

NOTE	Edificio di due piani con 250 alunni. La palestra è collegata internamente (v. scheda E06b). Segnalata la necessità di cancelletti nella rampa del sottoscala
------	---

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	4
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	3	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	5






COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Parcheggio riservato/ installazione cartello	n	0,5	€ 150,00	€ 75,00
E7	Ingresso principale/ Adeguamento RAMPA IN CLS con aggiunta parapetto	n	3	€ 1100,00	€ 3.300,00
E4b	Scala ingresso esterno/ CORRIMANO PER ESTERNI	m	4	€ 80,00	€ 320,00
E4b	Rampa Ingresso secondario/ CORRIMANO PER ESTERNI e fermapiede	m	6	€ 80,00	€ 480,00
E19	Aula Arte e mensa/ INSTALLAZ. PANNELLI ISOLANTI ACUSTICI	mq	60	€ 60,00	€ 3.600,00
	SOMMA				€ 7.715,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



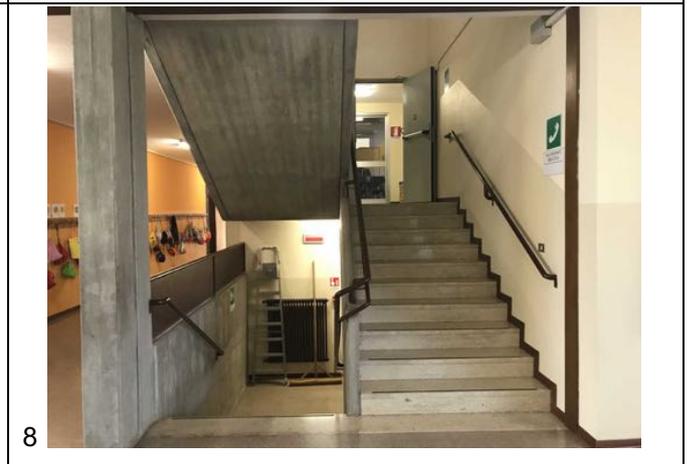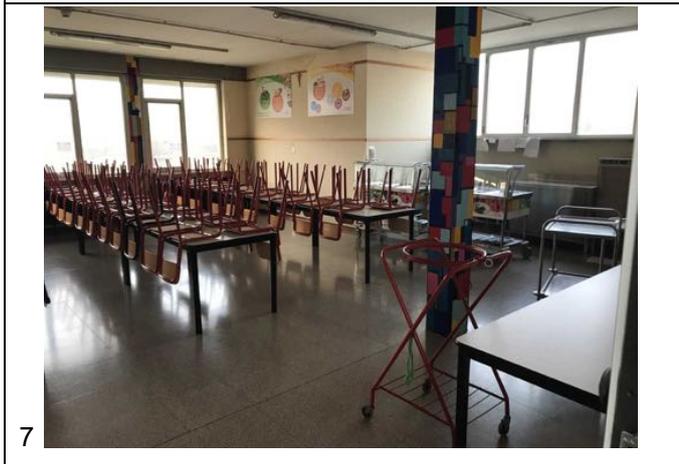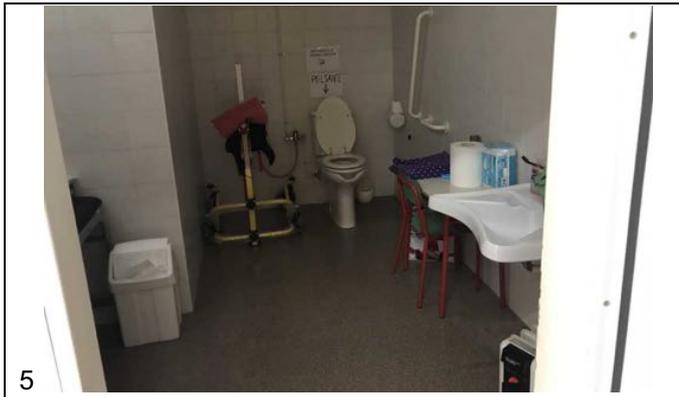





NOME E FUNZIONE

Palestra Scuola Primaria Isola

E06b

INDIRIZZO

Via Aldo Moro, 63

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	v. scuola	-
	Segnalazione	v. scuola	-
	Poizione	Distante c.a 15 m dall'ingresso	(IMG_1)
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Non esiste un percorso esterno, bisogna passare per la scuola.	Rifacimento rampa d'accesso. (E5,E4b, IMG_2)
	Porta	La porta principale ha un gradino superiore a 2,5cm	(IMG_3)
	Segnalazioni	Non a Norma	Installazione targa identificativa
SERVIZIO IGIENICO	Porta	Non a norma	Adattamento bagni a ridosso della zona d'atletica (E9,E10,E11,E12, IMG_4)
	Dimensioni	Non a norma	-
	Accessori	Non a norma	(IMG_5)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	La scala a norma	(E16, IMG_6)
	Ascensore	Assente mezzo di accesso alla tribuna	Segnalazione dello spazio per disabili a bordo campo
FRUIBILITA' INTERNA		Spogliatoi e servizi igienici e tribune non accessibili.	(IMG_7,8,9,)
AREE SCOPERTE		In comune con la scuola	-
USCITE SICUREZZA		Presenti dislivelli superiori ai 2.5cm	(IMG_10)

NOTE	Le tribune hanno ca. 350 posti. La palestra usata da associazioni sportive (volley). Spogliatoi non accessibile per presenza scalini. Si propone intervento accessibilità parziale per il pubblico con adeguamento servizi igienici lato palestra e segnalazione area spettatori a bordo campo (IMG_11). Il ref. scolastico (prof. Albano) segnala presenza di progetto adeguamento bagni.
-------------	---

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

critero	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	2
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	4





COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E5	Ingresso principale/ INSTALLAZ. scivolo dislivello h3 cm	n	1	€ 180,00	€ 180,00
E4b	Ingresso principale/ CORRIMANO dia. 45mm per esterni	m	2	€ 80,00	€ 160,00
E9	Serv. igienico front. area Atletica/ SEGGIOLINO RIBALTABILE per doccia	n	1	€ 130,00	€ 130,00
E10	WC front. area Atletica/ MANIGLIONE PASSAMANO	n	1	€ 120,00	€ 120,00
E11	Serv. igienico area Atletica/ LAVABO SOSPESO	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E12	WC front. Area Atletica/ SOSTITUZIONE WC	n	1	€ 250,00	€ 250,00
-	WC front. Area Atletica/ Lavoro di muratura e finitura dei sanitari	Cad	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
-	WC.Area Atletica/Lavoro d'impiantistica	Cad	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
-	Segnalazione area accessibile bordo campo / forfait	n	1	€ 200,00	€ 200,00
	SOMMA				€ 5.290,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



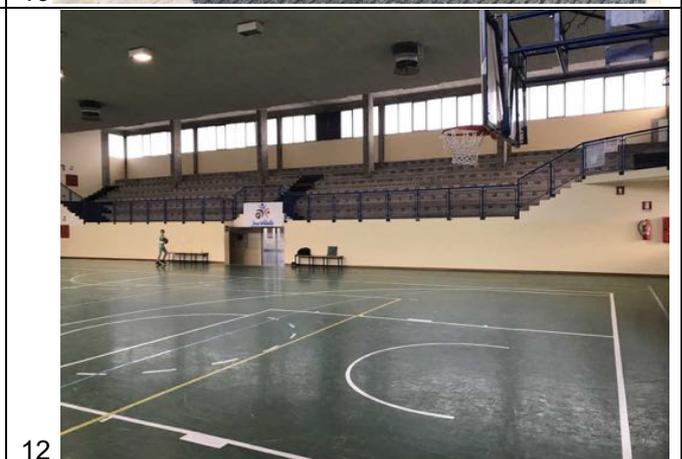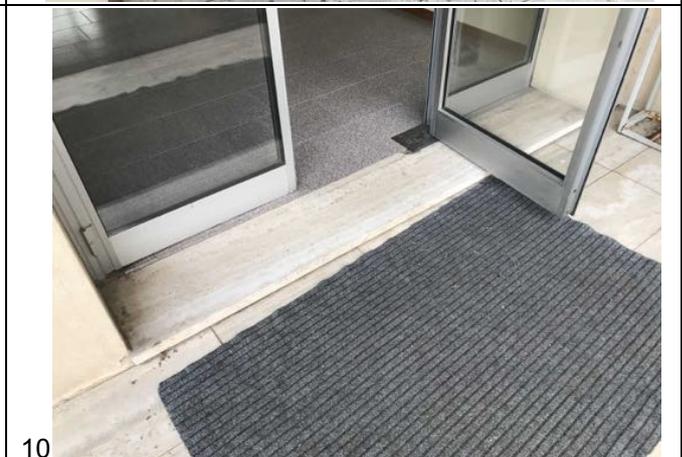





NOME E FUNZIONE
INDIRIZZO

Scuola Primaria Palladio Castelnuovo
Via Roma

E07

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Assente	-
	Segnalazione	Assente	Realizzazione parch. riservato (C15, IMG_1)
	Poizione	Assente	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Rampa esterna senza corrimano.	Installazione corrimano (E4b, IMG_2,3,4)
	Porta	A norma	
	Segnalazioni	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A Norma	(IMG_5)
	Dimensioni	-	-
	Accessori	Water non a norma	Adeguamento servizio igienico (E12, IMG_6)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	Scala priva di secondo corrimano; assenza ascensore per accesso al piano superiore	-Installazione montacarichi -Installazione corrimano lato muro (E16, IMG_7)
	Ascensore	Assente	-
FRUIBILITA' INTERNA		A norma	-
AREE SCOPERTE		Parzialmente asfaltate, in comune con l'edificio mensa (ex Medie)	(IMG_8,9,10)
USCITE SICUREZZA		A Norma.	(IMG_11,12)

NOTE	Edificio di due piani, con palestra annessa (IMG_13). Gli spogliatoi della palestra risultano accessibili previo adeguamento docce e sanitari (E12,E9, IMG_14,15). Frequentata da 212 studenti. Area esterna accessibile. Pavimentazione interna sconnessa a tratti (IMG_16,17)
-------------	---

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

critero	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	4
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	2
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	6



COMPUTO INTERVENTI


COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Parcheggio/REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	n	1	€ 150,00	€ 150,00
E4b	Ingresso principale/ uscite d'emergenza/ CORRIMANO	m	20	€ 80,00	€ 1.600,00
E9	WC / seggiolino ribaltabile per doccia palestra	n	2	€ 130,00	€ 260,00
E10	WC / MANIGLIONE PASSAMANO	n	1	€ 120,00	€ 120,00
E11	WC / LAVABO SOSPESO ERGONOMICO E RUBINETTERIA	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E12	WC / SOSTITUZIONE WC	n	3	€ 250,00	€ 750,00
E16	INSTALLAZIONE MONTACARICHI -sn opere edili	n	1	€ 12000,00	€ 12.000,00
-	Opere edili per installazione montacarichi - forfait	n	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	SOMMA				€ 20.130,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





7

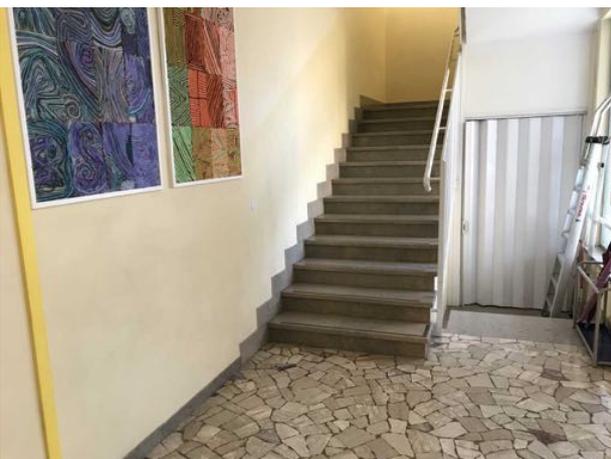

8



9



10



11



12





13



14



15



16



17



18





NOME E FUNZIONE

Scuola Primaria Palladio Castelnuovo

E07b

INDIRIZZO

Via Roma

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Assente	-
	Segnalazione	Assente	Installazione segnaletica e rifacimento delle strisce (C15).
	Posizione	Assente	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Le rampe esterne risultano tutte senza corrimano.	Installazione corrimano (E4b, IMG_1,2).
	Porta	A norma	
	Segnalazioni	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A norma	(IMG_3)
	Dimensioni	A norma	-
	Accessori	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	scala priva del corrimano lato muro	Installazione corrimano (E4, IMG_4).
	Ascensore	A norma	(IMG_5,6)
FRUIBILITA' INTERNA		A norme	-
AREE SCOPERTE		A norma, in comune con l'edificio adibito a mensa (ex Medie)	(IMG_7,8,9)
USCITE SICUREZZA		A norma.	-
NOTE	Edificio di 3 piani, adibito a mensa scolastica. La maggior parte delle aule è dismessa, o usate dalle associazioni locali (IMG_10).		

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	4

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
C15	Parcheggio/REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	n	1	€ 150,00	€ 150,00
E4b	Ingresso principale/ uscite d'emergenza/ CORRIMANO PER ESTERNI	m	8	€ 80,00	€ 640,00
C2	Installazione segnali podotattili per cambi pendenza e percorsi	m	8	€ 50,00	€400,00
	SOMMA				€ 1.190,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5



6





7



8



9



10







NOME E FUNZIONE

Scuola Media Isola

E08

INDIRIZZO

Via Vallorcola, 90

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Assente	-
	Segnalazione	Assente	-
	Posizione	Assente (C15, IMG_1)	Realizzazione parcheggio disabili
ACCESSO ESTERNO	Percorso	A norma	(IMG_1)
	Porta	A norma	-
	Segnalazioni	Assenza, targa identificativa edificio (E1, IMG_2)	Installazione segnaletica
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A norma	-
	Dimensioni	A norma	(IMG_3)
	Accessori	A norma	(IMG_4)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scala	Assente contrasto cromatico scalini.	(IMG_5) Installazione fascia adesiva colorata
	Ascensore	Montacarichi con porta manuale	(E21, IMG_6)
FRUIBILITA' INTERNA		in aula Artistica problema insonorizzazione	Installazione pannelli fonoassorbenti (E19)
AREE SCOPERTE		A Norma	-
USCITE SICUREZZA		A Norma	Installazione corrimano (E4, IMG_7)

NOTE	Edificio di due piani, usufruito da 300 alunni.
-------------	---

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	X

PRIORITÀ

critero	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	4
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	0
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	4

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Parcheggio/REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	n	1	€ 150,00	€ 150,00
E1	Ingresso/TARGA IDENTIFICATIVA NOME/FUNZIONE EDIFICIO	n	1	€ 80,00	€ 80,00
E4	Scale Emergenza/VANO SCALA - CORRIMANO	m	5	€ 40,00	€ 200,00
E19	Aula Arte/INSTALLAZ. PANNELLI ISOLANTI ACUSTICI	mq	40	€ 60,00	€ 2.400,00
	SOMMA				€ 2.830,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE

Stadio e Impianti Sportivi

E09

INDIRIZZO

Via Vallorcola

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Non raccordato	-
	Segnalazione	A norma	(IMG_2)
	Posizione	Parcheggio distante dallo spogliatoio e non accessibile (30m dall'entrata)	Installazione parcheggio riservato (C15, IMG_1)
ACCESSO ESTERNO	Percorso	-Battiporta h >2,5cm. -Zoccolo h >2,5cm all'ingresso tribune	-Installazione scivolo. -Raccordo con ricarica in asfalto (E8, A3, IMG_3,4)
	Porta	A norma	(IMG_4)
	Segnalazioni	Assente	Installazione cartello identificativo (E1)
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A Norma	-
	Dimensioni	A Norma	-
	Accessori	A norma per tribune Non a norma per spogliatoi	Installazione accessori bagno spogliatoi (E9, E10, E11, E12, IMG_5,6,7)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rampa	ingresso gradinate: rampa priva di corrimano.	Installazione corrimano (E4b, IMG_8,9,10)
	Ascensore	A norma (servoscala)	-
FRUIBILITA' INTERNA		A norma	(IMG_11,12,13)
AREE SCOPERTE		A norma	(IMG_14,15)
USCITE SICUREZZA		A Norma	-

NOTE	-
-------------	---

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	3





COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Parcheggio/ REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	1	1	€ 150,00	€ 150,00
E8	Ingresso spogliatoi/ INSTALLAZ. RAMPA IN ALLUMINIO H17 CM X140X110 CM	n	2	€ 400,00	€ 800,00
A3	Cancello Ingresso Spettatori/ RACCORDO H3~4 CM CON RICARICA ASFALTO	n	1	€ 123,00	€ 123,00
E1	Ingresso/ TARGA IDENTIFICATIVA NOME/FUNZIONE EDIFICIO	n	1	€ 80,00	€ 80,00
E9	WC/SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA	n	2	€ 130,00	€ 260,00
E10	WC/MANIGLIONE PASSAMANO PER SERVIZIO IGIENICO	n	1	€ 120,00	€ 120,00
E11	WC/ LAVABO SOSPESO ERGONOMICO CON RUBINETTERIA	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E12	WC/ SOSTITUZIONE WC	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E4b	Rampa Scale/ CORRIMANO INOX dia. 45mm PER ESTERNI	m	10	€ 80,00	€ 800,00
	SOMMA				€ 2.833,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



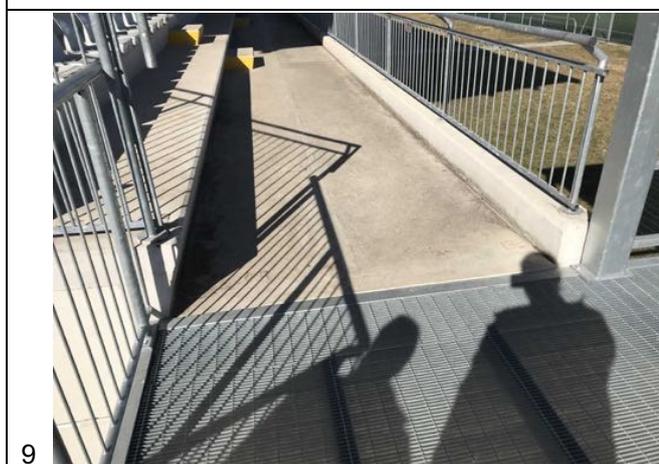

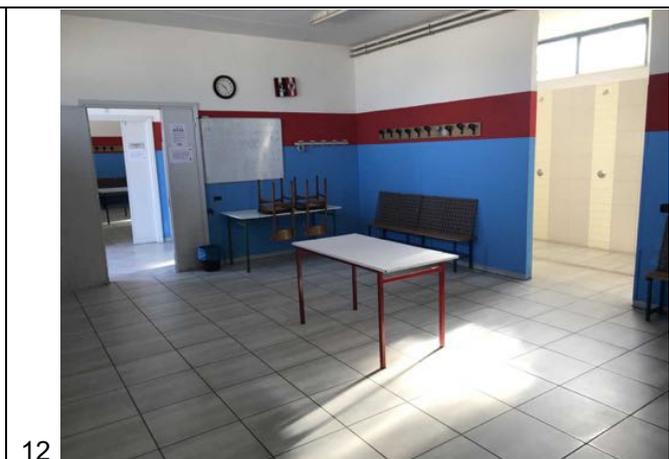



NOME E FUNZIONE

Tennis Club

E10

INDIRIZZO

Via Vallorcola

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Presenza di gradino > 2,5cm.	Ricarica asfalto.(A3, IMG_1)
	Segnalazione	A Norma	(IMG_2)
	Posizione	30m dall'entrata	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Sterrato/ Marciapiede in betonelle	(IMG_3)
	Porta	Non a norma, ingresso con doppia porta e gradino > 2,5cm	Rifacimento pavimentazione ed ingresso al campo (IMG_4)
	Segnalazioni	Segnalazione percorso non chiaro	Installazione targa id. (E1)
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A norma	(IMG_5)
	Dimensioni	A norma	-
	Accessori	Non a norma, manca seggiolino per la doccia e non è a livello.	Installazione accessori bagni spogliatoi (E9, E10,E11, E12, IMG_6)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rampa	Piano terra	-
	Ascensore	Piano terra	-
FRUIBILITA' INTERNA		Campi da gioco non accessibili	(IMG_7)
AREE SCOPERTE		parzialmente accessibili, sono raccordate con un marciapiede.	(IMG_8)
USCITE SICUREZZA		A norma	(IMG_9)
NOTE	percorso dal parcheggio ai campi con marciapiede poco visibile		

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

critero	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	1
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	3
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	4



COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
A3	Parcheggio/ RACCORDO H3-4 CM CON RICARICA ASFALTO	n	1	€ 123,00	€ 123,00
-	Ingresso Pressurizzato/ rev. a filo con pavimento	n	1	€ 400,00	€ 400,00
E1	Ingresso/ TARGA IDENTIFICATIVA NOME/FUNZIONE EDIFICIO	n	1	€ 80,00	€ 80,00
E9	WC/SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA	n	2	€ 130,00	€ 260,00
E10	WC/MANIGLIONE PASSAMANO PER SERVIZIO IGIENICO	n	1	€ 120,00	€ 120,00
E11	WC/ LAVABO SOSPESO ERGONOMICO CON RUBINETTERIA	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E12	WC/ SOSTITUZIONE WC	n	1	€ 250,00	€ 250,00
	SOMMA				€ 1.483,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





5



6



7



8



9







NOME E FUNZIONE
INDIRIZZO

Palasport/ Impianti Sportivi
Via Vallorcola

E11

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Presenza di gradino superiore 2,5cm	Ricarica asfalto.(A3, IMG_1)
	Segnalazione	A norma	(IMG_2)
	Posizione	10m dall'entrata	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	A norma	(IMG_3)
	Porta	A norma	(IMG_4)
	Segnalazioni	Assente	Installazione Cartello(E1)
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A norma	(IMG_5)
	Dimensioni	A norma	-
	Accessori	Seggiolino per doccia non a livello	Aggiungere seggiolino doccia (E9, IMG_6)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rampa	A Norma	(IMG_7)
	Ascensore	-	-
FRUIBILITA' INTERNA		A norma.	(IMG_8,9,10)
AREE SCOPERTE		raccordate con marciapiede stradale	(IMG_11)
USCITE SICUREZZA		A norma	(IMG_12,13,14)

NOTE	-
-------------	---

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

critero	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	0
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	1
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	3

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
A3	Parcheggio/ RACCORDO H3-4 CM CON RICARICA ASFALTO	n	1	€ 123,00	€ 123,00
E1	Ingresso/ TARGA IDENTIFICATIVA NOME/FUNZIONE EDIFICIO	n	1	€ 80,00	€ 80,00
E9	WC/SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA	n	1	€ 130,00	€ 130,00
	SOMMA				€ 333,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI






9



10

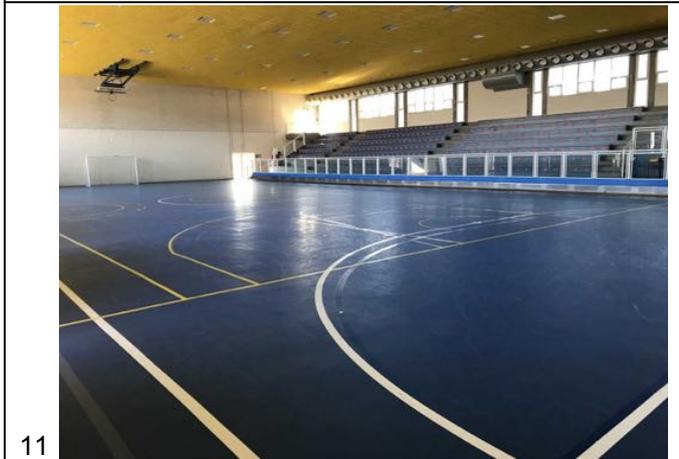

11




12



13



14

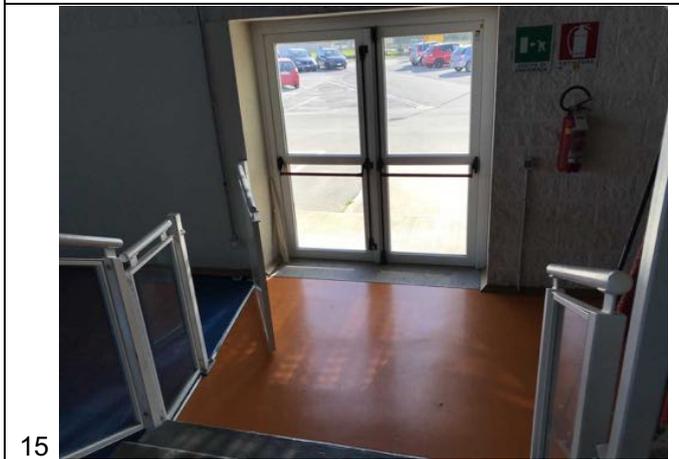

15



16





NOME E FUNZIONE
INDIRIZZO

Cimitero Isola Vicentina
Via della Rimembranza

E12

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Presenza sconessioni pav.	(B4, IMG_2)
	Segnalazione	A norma, strisce orizzontali sbiadite	Rifacimento segnaletica orizzontale (C15, IMG_1)
	Posizione	A 20 m dall'ingresso	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	La catena sull'accesso del viale blocca l'accesso pedonale	Ricollocazione catena (IMG_9)
	Porta	A norma	-
	Segnalazioni	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	Assenza cartello segnaletico	(IMG_3)
	Dimensioni	Non a norma	(IMG_4)
	Accessori	Non a norma	Installazione accessori (E10, E11, E12b, IMG_5)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scale	A Norma. Dislivelli accessibili con rampe	(IMG_6)
	Ascensore	-	-
FRUIBILITA' INTERNA		Scivolo in legno degradato	Installazione scivolo (E5, IMG_7)
AREE SCOPERTE		La maggior parte delle aree aperte sono pavimentate	-
USCITE SICUREZZA		-	-

NOTE	presenza dislivelli con h superiore 2,5 cm tra marciapiede e aree in ghiaia: intervento di livellamento con ricarica ghiaia e rastrellatura (D1, IMG_8)
-------------	---

VALUTAZ. ACCESSIBILITÀ	BUONA	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
-------------------------------	-------	--------------------	---------------

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza


PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	4

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Parcheggio/segnaletica orizzontale PARCH. RISERVATO	n	0,5	€ 150,00	€ 75,00
B4	Vialetto parcheggio/ STRATO DI USURA IN ASFALTO h 30 mm	mq	20	€ 7,00	€ 140,00
C2	Installazione segnali podotattili	m	10	€ 50,00	€ 500,00
E22	Installazione mappa tattile 30x40 cm	n	1	€ 850,00	€ 850,00
E2	Servizi igienici/ applicazione cartello identificativo	n	1	€ 38,00	€ 38,00
E10	WC/MANIGLIONE PASSAMANO PER SERVIZIO IGIENICO	n	1	€ 120,00	€ 120,00
E11	WC/LAVABO SOSPESO ERGONOMICO CON RUBINETTERIA	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E12	WC/SOSTITUZIONE WC	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E5	Area nuova/INSTALLAZ. SCIVOLO PER DISLIVELLO H 5 CM	n	1	€ 180,00	€ 180,00
D1	Piazzale interno/OPERAIO COMUNALE LIVELLAMENTO GHIAINO CON RASTRELLO	h	8	€ 25,00	€ 200,00
C1	Viale esterno / installazione paletto removibile	n	1	€ 110,00	€ 110,00
	SOMMA				€ 2.713,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

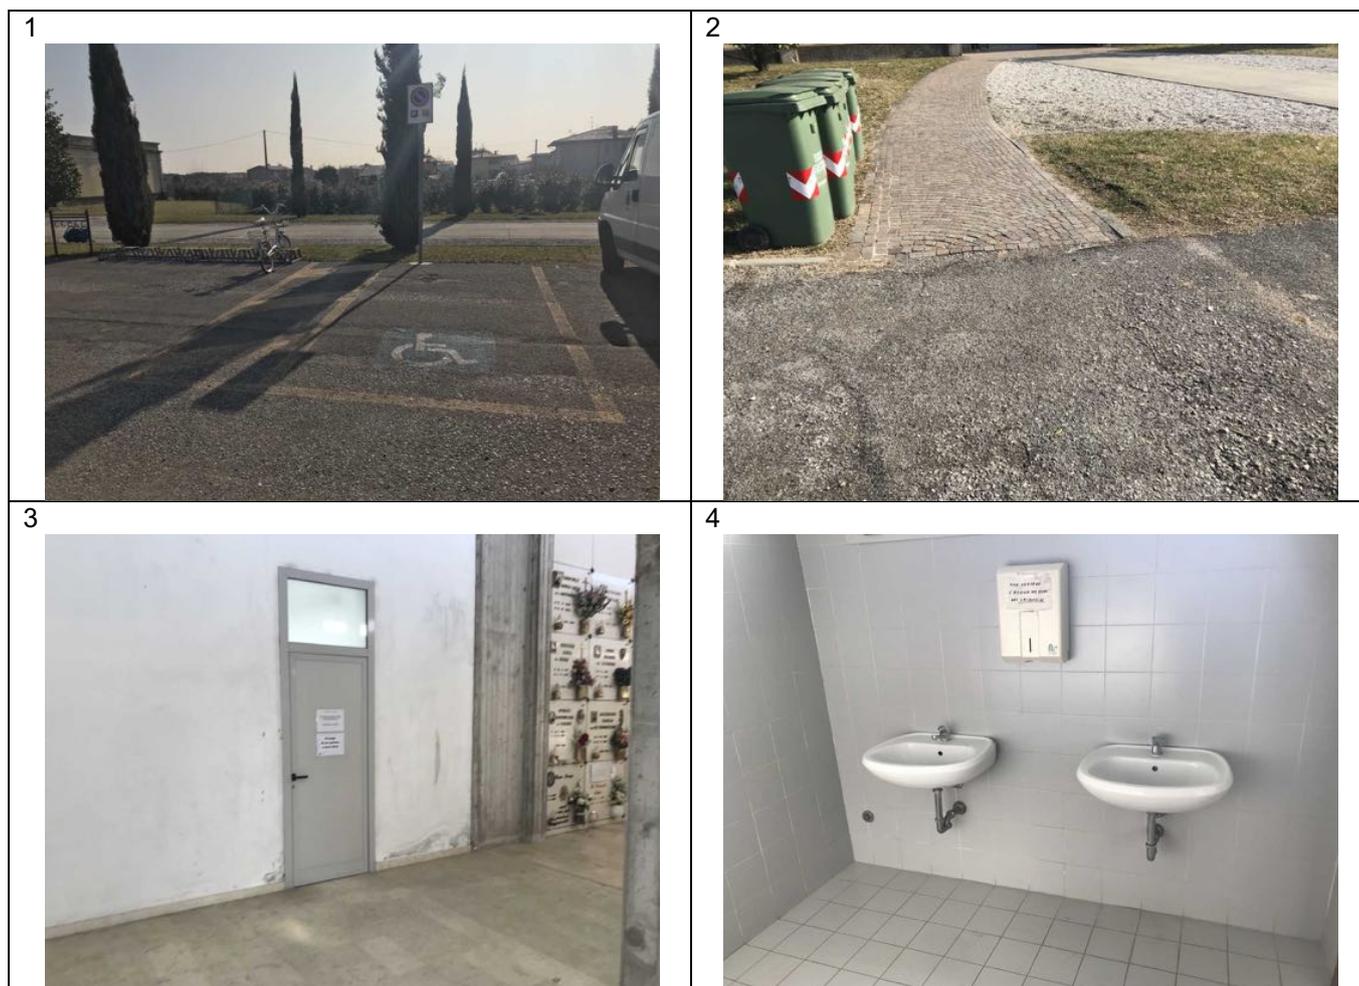



5



6



7



8



9







NOME E FUNZIONE

Cimitero Castelnuovo

INDIRIZZO

Via S. Antonio

E13

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	A norma	-
	Segnalazione	Segnaletica orizzontale sbiadita	Rifacimento segnaletica orizzontale (C15, IMG_1)
	Posizione	A ridosso dell'ingresso principale	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Lieve pendenza	(IMG_2)
	Porta	Porta sempre aperta	(IMG_3)
	Segnalazioni	A norma	
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A norma	(IMG_4)
	Dimensioni	A norma	-
	Accessori	A norma	(IMG_5) Installaz. targa segnaletica
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scala	Assente	-
	Ascensore	Assente	-
FRUIBILITA' INTERNA		Percorsi pavimentati in masselli. Aree centrali di difficile percorrenza per presenza ghiaio. Assenza parapetti nelle rampe.	Installazione parapetti (E4b, IMG_6,7)
AREE SCOPERTE		Ghiaio	Livellamento dislivelli con ricarica ghiaio e rastrellamento (D1, IMG_6)
USCITE SICUREZZA		-	(IMG_3)
NOTE	I bagni non segnalati		

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	0
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	3

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C2	Installazione segnali podotattili	m	10	€ 50,00	€ 500,00
E22	Installazione mappa tattile 30x40 cm	n	1	€ 850,00	€ 850,00
C15	Parcheggio / rif. segnaletica orizzontale	n	0,5	€ 150,00	€ 75,00
E4b	CORRIMANO INOX dia. 45mm PER ESTERNI	n	3	€ 80,00	€ 240,00
D1	OPERAIO COMUNE (livellamento ghiaio)	h	3	€ 25,00	€ 75,00
	SOMMA				€ 1.740,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE

Cimitero Torreselle

E14

INDIRIZZO

Via Montecchi

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Sconnesso ed esposto al passo carraio	Delimitazione percorso con segnaletica orizzontale (E9, IMG_1)
	Segnalazione	Assenza segnaletica verticale	Installazione cartello (C13_IMG_2)
	Posizione	Parcheggio a 10 m dall'entrata	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Ghiaino diffuso	Realizzazione vialetto in masselli (B8, IMG_3)
	Porta	Cancello in ferro a doppio battente	(IMG_4)
	Segnalazioni	Bacheca esterna	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	Assente	-
	Dimensioni	Assente	-
	Accessori	Assente	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scala	Assente	
	Ascensore	Assente	
FRUIBILITA' INTERNA		Pavimentazione sconnessa (ghiaio)	Rifacimento percorso (B8, IMG_5)
AREE SCOPERTE		-	-
USCITE SICUREZZA		-	(IMG_6)

NOTE	Il cimitero è facilmente individuabile
-------------	--

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

critero	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	1
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	3
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	7	4

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E9	Delimitazione percorso dal parcheggio con paletti parapetonali	n	4	€ 110,00	€ 440,00
B4	Accesso su strada/ rifacimento manto usura in asfalto	mq	20	€ 7,00	€ 140,00
C13	Parcheggio riservato/ installazione cartello	n	1	€ 88,00	€ 88,00
B8	Percorsi interni / Realizzazione pavimentazione in masselli	mq	60	€ 54,00	€ 3.240,00



-	Installazione servizio igienico (struttura prefabbricata)	n	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	SOMMA				€ 7.908,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE

Cimitero Ignago

INDIRIZZO

Piazza Ignago

E15

	BARRIERA ARCH. RILEVATA		INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	Viale in ghiaio (B1,IMG_1)	Realizzazione percorso pedonale
	Segnalazione	Assente	Installazione segnaletica (C15, IMG_2)
	Posizione	Assente	-
ACCESSO ESTERNO	Percorso	Viale in ghiaio. I paletti parapetonali ostacolano l'accesso (IMG_7,8)	Realizzazione percorso pavimentato (B1,IMG_3). Ricollocazione paletti
	Porta	Cancello in ferro a doppia anta	(IMG_4)
	Segnalazioni	Assenza segnaletica	Instalazioni cartelli segnalazione (C13-E1)
SERVIZIO IGIENICO	Porta	Assente	Installazione servizio igienico pref.
	Dimensioni	Assente	-
	Accessori	Assente	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scala	Assente	-
	Ascensore	Assente	-
FRUIBILITA' INTERNA	Pavimentazione sconnessa (ghiaia)		Realizzazione percorsi pavimentati (B8, IMG_5)
AREE SCOPERTE	Pavimentazione in ghiaio; area sulla sx con terreno friabile non delimitato		Realizzazione percorsi e riqualificazione terreno sconnesso (B8, IMG_6)
USCITE SICUREZZA	-		-
NOTE	-		

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	-	X	X	-

PRIORITÀ

critero	max punti	punti
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	1
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	3	3
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	4

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Parcheggio/REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO	n	1	€ 150,00	€ 150,00
C13	Identificazione percorso stradale/ CARTELLO SEGNALETICO	n	1	€ 88,00	€ 88,00
E1	TARGA IDENTIFICATIVA NOME/FUNZIONE EDIFICIO	n	1	€ 80,00	€ 80,00
B1	percorsi interni ed esterni/ pavimentazione in betonelle	mq	45	€ 83,00	€ 3.735,00
-	installazione servizio igienico (struttura prefabbricata)	n	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	SOMMA				€ 8.053,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE

Nuovo Ecocentro

E16

INDIRIZZO

Via Piave

		BARRIERA ARCH. RILEVATA	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO RISERVATO	Raccordo	A norma	-
	Segnalazione	A norma	(IMG_1)
	Posizione	Doppio Parcheggio: uno al primo livello ed uno al secondo livello.	(IMG_1,2)
ACCESSO ESTERNO	Percorso	A norma	(IMG_3,4)
	Porta	A norma	-
	Segnalazioni	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Porta	A norma, piccolo zoccolo di 2 cm.	(IMG_5)
	Dimensioni	A norma	-
	Accessori	Non a norma	Installazione accessori negli spogliatoi (E9, E10, E11, E12, IMG_6,7)
COLLEGAMENTI VERTICALI	Vano scala	Piano terra	-
	Ascensore	Piano terra	-
FRUIBILITA' INTERNA		A norma	-
AREE SCOPERTE		Percorsi asfaltati	(IMG_8,9,10,11)
USCITE SICUREZZA		A norma	-

NOTE	Edificio in servitù alla ditta Soraris spa fino al 2030.
-------------	--

VALUTAZ. ACCESSIBILITÀ

BUONA	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
-------	-------------	---------------

PRIORITÀ

<i>critero</i>	<i>max punti</i>	<i>punti</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	1
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	3	0
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione o dai portatori d'interesse	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	1

COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E10	WC/MANIGLIONE PASSAMANO PER SERVIZIO IGIENICO	n	1	€ 120,00	€ 120,00
E11	WC/ LAVABO SOSPESO ERGONOMICO CON RUBINETTERIA	n	1	€ 250,00	€ 250,00
E12	WC/ SOSTITUZIONE WC	n	1	€ 250,00	€ 250,00
	SOMMA				€ 620,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

